
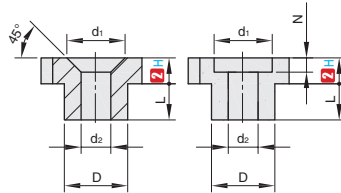


CAD
2D
3D

① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理	附件
PTH	直线导轨用简易定位销	S45C(调质)	CZ 涂层	安装螺丝

产品特点: 可以挤压直线导轨, 防止滑轨受到外力作用导致偏移, 安装更加简便。

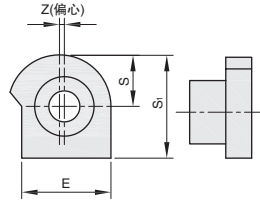

订购编号示例


① 代号 - ② H
PTH - 2

① 代号	② H	型号										安装孔尺寸					重量 (g)	安装螺丝	压紧力 KN
		L	$D_{-0.01/0.06}$	S	S ₁	E	Z	d ₂	d ₁	N	D ₁	W	F	M	G (min)				
PTH	1	2.8	5	4	8	7	0.4	2.4	4.6	-	5	4	3	M2	5	0.6	字槽平头小螺丝 M2×8	1	
	2	2.8	5	4	8	7	0.4	2.4	4.6	-	5	4	3	M2	5	1		1.2	
	3	3.8	7	6	12	11	0.5	3.4	6.2	2	7	6	4	M3	6	3	短头内六角螺栓 M3×10	2.4	
	5	4.8	9	7	14	13	0.5	4.5	8	3	9	7	5	M4	6	6	短头内六角螺栓 M4×12	3.8	
7	5.8	11	8	18	14	0.5	5.5	9.5	4	11	8	6	M5	8	13	短头内六角螺栓 M5×16	5.8		

种类	H	1	2	3	5	7
微型导轨	6	○	-	-	-	-
	8	○	-	-	-	-
	10	-	○	-	-	-
	13	-	○	-	-	-
	16	-	-	○	-	-
	20	-	-	-	-	-
微型宽幅导轨	6.5	○	-	-	-	-
	9	○	-	-	-	-
	12	-	○	-	-	-
	14	-	○	-	-	-
16	-	○	-	-	-	-


种类	H	1	2	3	5	7
高组装 / 低组装 直线导轨	24	-	-	○	-	-
	28	-	-	-	○	-
	30	-	-	-	○	-
	33	-	-	-	-	○
	36	-	-	-	-	○
	42	-	-	-	-	-

■ 安装孔尺寸图 (参考)

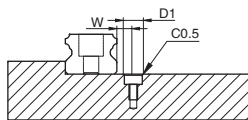

■ 直线导轨简易定位销的安装步骤

- (1) 在底座处开设直线导轨简易定位销的安装孔。
(请参考安装孔尺寸图)
- (2) 对滑轨稍加紧固。
- (3) 将安装螺丝插进 PTH 中, 并且稍加紧固。
- (4) 将扳手放在 PTH 的肩部向右转, 将滑轨完全的压在基准面上。
- (5) 将滑轨完全紧固。
- (6) 最后再将 PTH 完全紧固。

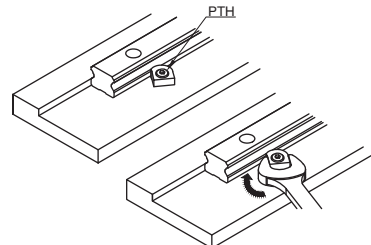

1-50 51~
1 工作日 现询



1-9 10~
100% 另行报价